

جامعة البعث

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

قسم هندسة المعادن

سبعين



اسم الطالب:  
مدة الامتحان: ساعتان  
الدرجة: سبعين

سلم تصحيح امتحان مقرر الاختبار/2 / لطلاب السنة الثالثة (الفصل الثاني ٢٠٢٢-٢٣)

**السؤال الأول: (15 درجة)** ماهي أنواع العيوب التي يمكن اكتشافها بالاختبارات الالاتلافية يمكن تقييم العيوب التي تقوم الاختبارات الالاتلافية باكتشافها إلى المجموعات التالية:

- 1- عيوب متأصلة (inherent defects): وهي الناشئة عن عمليات الإنتاج الأولى للمادة الخام.
- 2- عيوب التصنيع (processing defects): وهي الناتجة أثناء عمليات التصنيع المادة لإنتاج جزء الآلة أو المنشآة.
- 3- عيوب التشغيل (service defect): وهي التي تظهر أثناء دورات تشغيل الجزء من الآلة أو المنشآة وهذه العيوب يمكن أن تتخذ أحد الأشكال الآتية:
  - 1- الشروخ المطحية وما تحت المطحية (cracks)
  - 2- المسامية (porosity)
  - 3- التمزق (tears)
  - 4- ضعف (نقص) الترابط (lack of bond)
  - 5- الشوائب الداخلية (inclusions)
  - 6- الانعزال (segregation) ويقصد به انفصال بعض العناصر الكيميائية للمسبيكة أثناء تجمدها من الحالة السائلة
  - 7- قلة الت penetration في اللحام (lack of penetration in welding)
  - 8- عيوب التعب (fatigue defects)
  - 9- فجوات غازية (blow holes) وهي عبارة عن فجوات تجسس في داخلها غاز أثناء تجمد المعدن
  - 10- القشور الداخلية في المواد الحديدية (flakes)
  - 11- التقر (pitting)
  - 12- التراكب (laps)

**السؤال الثاني: (15 درجة)**

في الاختبار بالسائل النافذ....

✓ ماهي الميزات الأساسية للسوائل النافذة

1. حسامية عالية (يمكن أن تكشف عيوب صغيرة جداً).
2. إمكانية اختبار شريحة واسعة من المواد (مغناطيسية وغير مغناطيسية معدنية وغير معدنية، مواد موصلة وغير موصلة).
3. السرعة في تفتيش مساحات واسعة وأحجام كبيرة.
4. مناسب للأجزاء ذات الأشكال المعقدة.
5. تتشكل الإشارات مباشرة على سطح الجزء وتتشكل تمثيل بصري للعيوب.
6. التجهيزات محمولة (مواد متوفرة في علم رذاذ).
7. كلفة منخفضة (المواد والأجهزة اللازمة رخيصة نسبياً).

مدرس المقرر د. وردان وخوده أ. د. محمود الأسد

د. محمد عباس

١٠

### سؤال الثالث: (20 درجة)

في الاختبارات بالجزئيات المغناطيسية....

لماذا يتم إزالة المغناطيسة عن القطع المختبرة وما هي الطرق المتتبعة في ذلك

يمكن إزالة الحقل المغناطيسي المتبقى بعدة طرق. الطريقة الأولى فاعلية لإزالة المغناطيسية المتبقية من مادة ما هي بتسخينها فوق درجة حرارة تحولها المغناطيسي أو ما يسمى درجة كوري Curie ( درجة حرارة كوري للفولاذ منخفض الكربون هي  $768^{\circ}\text{C}$ ). فعندما يسخن الفولاذ فوق درجة حرارة التحول المغناطيسي فإنه يفقد فجأة مغناطيسيته ثم بإعادة تبريده دون تلك الدرجة يكتسب ثانية الخواص المغناطيسية ولكن هذه المرة سيكون اتجاه المجالات المغناطيسية للحبوب عشوائياً وهكذا لن يحتوي الجسم أي حقل مغناطيسي متبقى. وفي حال كانت المادة المبردة على شكل قضبان فيجب مراعاة أن يكون محورها بعد الطوبل فيها متوجهاً باتجاه محور شرق-غرب أثناء التبريد لتفادي أي تأثير لحفل الأرض المغناطيسي.

بالرغم من فعالية هذه الطريقة إلا أنه في أغلب الأحيان غير مسموح تسخين المكونات لدرجة حرارة عالية بغية إزالة مغناطيسيتها. لذلك هناك عدة طرق أخرى لإزالة المغناطيسة بدون تسخين وأهمها عن طريق إخضاع الجسم إلى حقل مغناطيسي معاكس ومتناقض مما يرجع ثباتيات القطب إلى توجيهه عشوائياً تقريباً في كافة أنحاء المادة. ويمكن فعل ذلك عملياً بسحب الجسم بحركة دائيرية متباude إلى الخارج عن وشيعة ذات تيار متداوب. يمكن استخدام المغناطيس الكهربائي Yoke مع تيار متداوب.

لإزالة المغناطيسية موضعياً وذلك بوضع الحقل المغناطيسي بشكل ملاصدق لسطح الجسم ثم يحرك بشكل دائري حول المنطقة، ويسحب ببطء مع استمرار تطبيق التيار. لتحميم اجزاء الجسم مرئية

تجهز العديد من وحدات التفتيش بالجزئيات المغناطيسية الثابتة بميزة إزالة المغناطيسية والتي تخفض التيار المتزداد ببطء في وشيعة حلزونية حيث يتوضّع الجسم.

### السؤال الرابع: (20 درجة)

التصوير الشعاعي للعينات وفق المعايير الدولية.

✓ . يتعلق تباين الفلم بعدة عوامل أساسية... ما هي؟

٤١ X ٢

1. نوع الفيلم المستخدم

2. زمن التعريض للأشعة

3. درجة التحميض

4. نوع الصفائح المستخدمة (رصاصية - مفلورة ..)

\*\*\*\*\*

✓ عيوب الوصلات اللحامية

مدرس المقرر د. وردان وخوده أ.د. محمود الأسعد

متضمنات خبيرة

4. نقص الاختراق أو تغفل ناقص
5. التحام ناقص
6. تغور الجذر للداخل تتقص الجذر الانكماشي
7. اللثم الجذري
8. اللثم الناجي
9. عدم التراصف (الإنزياح)
10. نقص تقوية اللحام
11. زيادة تقوية اللحام
12. الشقوق
13. متضمنات التشغيلين
14. متضمنات الأكسيد
15. شعيرات متضمنة
16. حرق متعدد