

السؤال الأول ( 20 درجة) أجب على سؤالين فقط من الأسئلة التالية:

- 1- عدد ميزات المنشآت المعدنية الملحومة بالمقارنة مع منشآت البرشمة.
- 2- ارسم شكلاً توضح فيه تصنيف الوصلات اللحامية من حيث موقعها بالفراغ.
- 3- تكلم عن لحام الفولاذ متوسط نسب الخلط؟

السؤال الثاني ( 20 درجة) أجب على سؤالين فقط من الأسئلة التالية:

- 1- ماهي أهم المزايا لاستخدام لالكتروودات المغلفة؟
- 2- عدد أصناف مساعدات الصهر حسب مجال استخدامها.
- 3- تحدث عن طرائق علاج عيوب الوصلات اللحامية.

السؤال الثالث: ( 40 درجة):

حل المسألة التالية :

يراد لحام قطعتين من الفولاذ الكربوني سماكة كل منهما ( $s=10mm$ ) تتاكبياً من دون شنفرة الحواف شريطة ان يتم اللحام من الوجه الأول بالقوس الكهربائي آلياً باستخدام سلك لحام قطره ( $d_1=5mm$ ) وتيار مستمر ذات قطبية معكوسة ، ومن الوجه المقابل بالقوس اليدوي بالكتروود قطره ( $d_2=4mm$ ).

ومع العلم أن


الرمز	القيمة العددية	الرمز
عامل التناسب في اللحام الآلي ( $mm/100A$ )	$1.15 \div 1.1$	$K_h$
كثافة التيار في اللحام الآلي	$50 \div 30$	$j$
ثابت علاقة السرعة في اللحام ( $A.m/h$ )	$(25 \div 20) \times 10^3$	$A$
عامل صهر الألكترود في اللحام الآلي $g/A.h$	12	$\alpha_m$
عامل صهر الألكترود في اللحام اليدوي $g/A.h$	9.5	$\alpha_m$
كثافة المعدن $\frac{gt}{cm^3}$	7.65	$\gamma$
معامل يتعلق بنوع اللحام الآلي والقطبية	$0.367j^{0.1925}$	$\acute{K}$
ثابت التيار في اللحام اليدوي	$50 \div 35$	$\acute{K}$
مردود الطاقة الطولية في اللحام الآلي	0.9	$\mu$
مردود الطاقة الطولية في اللحام اليدوي	0.8	$\mu$

السؤال الأول 10 درجات لكل سؤال

كل بند علامتين فقط

- 1- تتميز المنشآت المعدنية الملحومة بمقارنتها بمنشآت البرشمة كالاتي:  
1. توفير المعدن بنسبة تتراوح من (15 - 20%) على حساب استعمال المقطع العامل كاملاً.  
2. تنظيم عملي لأشكال المنشآت.  
3. التخفيض من كثرة عناصر التوصيل المستخدمة في عملية إنتاج اللحام.  
4. انخفاض كلفة تحضير المنشآت على حساب انخفاض عمل تحضير المنشآت، إضافة الى الاسدناء عن عملية التصليح والتنقيب عن تحضير منشآت اللحام للتبشيم.  
5. انخفاض كلفة تحضير المنشآت ايضاً على حساب الرجص في كلفة معدات اللحام، حيث ان كلفة معدات اللحام المستعملة في الورشات أقل من كلفة المعدات المستعملة في ورشات البرشمة.

2- التوضيح 7 درجات والرسم 3 درجات

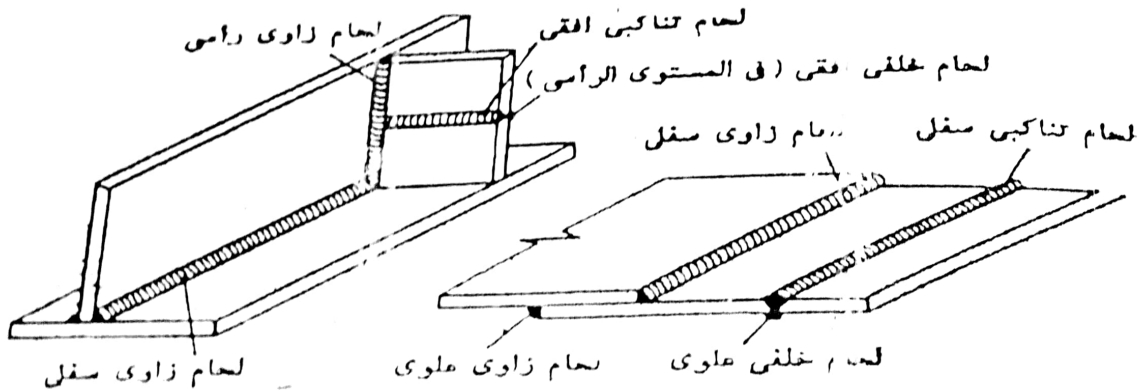

3-- تسبب عملية الهيم الموضعي والتبريد اللاحق (أثناء المحام) لهذه الأنواع من الفولاذ حدوث تغيرات كبيرة ليس فقط في بنية الدرزة اللحامية، وإنما في بنية منطقة التأثر الحراري، وتتوافر في هذه المنطقة إجهادات داخلية مختلفة القيم والنوعية (تسمى حالة الإجهاد المعقد)، وهذا يسبب انخفاض متانة الوصلات اللحامية. لهذا كله يتطلب تسخين القطع قبل اللحام الى درجة حرارة تتراوح بين (200 - 300 °C) ومن ثم إخضاع الوصلات اللحامية الناتجة الى معالجة حرارية لاحقة (عملية تخمير)، حيث تسخن بعض أنواع هذه الوصلات الى درجة حرارة تزيد على (700 °C) وتحتفظ عند هذه الدرجة لمدة لا تقل عن 5 دقائق لكل (1mm) من سماكة المعدن، ومن ثم يبرد ببطء.

## السؤال الثاني ( 20 درجة):

1- ماهي أهم المزايا لاستخدام لالكتروودات المغلفة؟  
-تعد من أشهر الطرق ووسعها نظرا لمرونتها العالية وامكانياتها العالية في جميع  
الوضعيات وجميع السماكات  
وهذه الطريقة اقتصادية نسبيا بالنسبة إلى المعدات، وتدريب العمالة، وتستخدم  
هذه الطريقة في مجالات التصنيع وعلى نطاق واسع في مجالات الإنشاءات  
والصيانة .  
أما قابلية لحام المعادن بهذه الطريقة فتستخدم في لحام معظم أنواع الفولاذ  
وبعض المواد غير الحديدية .  
ومن أهم مزايا هذه الطريقة لحام أنواع الفولاذ منخفض الكربون والفولاذ  
منخفض السبائك والفولاذ المقاوم للتآكل ولحام حديد الزهر ( الفونت ) . كما  
يستخدم في لحام المعادن غير الحديدية مثل النيكل وسبائك النيكل ولكن أقل  
درجة في لحام النحاس وسبائك النحاس . ونادرا ما تستخدم في لحام الألمنيوم .  
أما بالنسبة إلى سماكات المعدن الممكن لحامه بهذه الطريقة فتعتمد على مهارة  
عامل اللحام فالعامل الماهر يمكنه لحام قطع فولاذية بسماكة (6, مم) أما  
المعادن الرقيقة فتحتاج إلى مهارات عالية واحتياطات خاصة في اللحام . وكلما  
زادت سماكة القطع المراد لحامها تطلب تجهيز وتصحيح لهذه القطع ضمن  
جداول فنية تجريبية ، فالفولاذ ذو السماكة (4مم) يمكن لحامه دون تجهيز  
الوصلات ، أما إذا ازدادت السماكة على ذلك فتحتاج الوصلة إلى اعداد وتجهيز  
علاوة عن إمكانية اللحام بأكثر من مسار أي عدة مسارات لإتمام عملية اللحام .

## 2- عدد أصناف مساعدات الصهر حسب مجال استخدامها. -9 درجات-

• مساعدات للصهر من أجل لحام الفولاذ منخفض الكربون والفولاذ السبائكي منخفض  
نسب الخلط

• مساعدات للصهر من أجل لحام الفولاذ السبائكي متوسط وعالي نسب الخلائط.

• مساعدات للصهر من أجل لحام المعادن الملونة وخلائطها .

تصنف مساعدات الصهر حسب نسبة السيليسيوم والمنغنيز الموجود فيها: درجة واحدة فقط  
حيث تحتوي المساعدات قليلة السيليسيوم على نسبة أقل من 35% من  $SiO_2$  وتسمى هذه  
المساعدات بالمساعدات السليسية إذا كانت نسبة  $SiO_2$  أكثر من 35% وتسمى المساعدات  
بالمساعدات المنغنيزية إذا كانت نسبة المنغنيز أكثر من 1%.

- 3- تحدث عن طرائق علاج عيوب الوصلات اللحامية.  
يتم علاج العيوب في الوصلات اللحامية باتباع أحد الأساليب الآتية :  
و ذلك تبعاً لطبيعة العيب الموجود و مكان توضع .
- 1- إذا كان العيب على شكل ثقب في الدرزة اللحامية ، فان ذلك يعني نقص في مقطع هذه الدرزة ، ويعني أن إصلاح هذا العيب يتم من خلال إحداث درزة لحام إضافية .
- 2- إذا كان العيب على شكل شق كبير أو شرخ في الوصلة ، يتم تحضير مكان العيب بالقص الموضعي وشفرة الحواف وإجراء عمليات اللحام حتى زوال العيب بكامله . أما إذا كانت الشقوق غير واضحة المعالم والأبعاد على سطح الوصلة اللحامية ، فان إصلاحها يتم من خلال معالجة السطح بمحلول حمض الأزوت بنسبة ( 20% ) لتديد الطول الحقيقي للثق ، ثم يتم إحداث ثقبين عند بداية الشق ونهايته . وبعد ذلك يتم قص هذا الشق أو إحداث شفرة ، ومن ثم إجراء عملية اللحام .
- 3- إذا كان هناك تحديات كبيرة في الدرزات اللحامية ( تقوية زائدة لدرزات اللحام ) أو عدم وجود تحويل انسيابي بين درزات اللحام والمعدن الأساس . فان ذلك يتم إصلاحه من خلال التشغيل الميكانيكي على طول الوصلة كاملاً أو إجراء صهر لحواف التقوية باستخدام اللحام بالأرغون بسلك لحام لا ينصهر ( من معدن التنغستن ) .

- 4- إذا وجد بعض المسامات على سطح الوصلة اللحامية بقطر يزيد على (2) مم ، فيمكن قص هذه المسامات وإعادة لحامها ، و يسمح بوجود (4) مسامات للمتر الطولي من الدرزة اللحامية شريطة أن لا يزيد قطر المسام الواحد على (1مم) والمسافة بين مسامين متتاليين لا تزيد على (10)مم

السؤال الثالث : كل طلب درجتين ( اللحام الآلي 2\*9، اللحام اليدوي 2\*6 درجة) والشرط 3 درجات وعلاقة التسامح 3 درجات وكمية المعدن المزال 4 درجات

**الحل: أ-** يمكن إيجاد عناصر نظام اللحام اللازم لتنفيذ الدرزة اللحامية على الوجه الأول للوصلة وفق الترتيب التالي:

1. نوجد عمق الصهر المناسب للحصول عليه من الوجه الأول من العلاقة:

$$H_1 = \frac{S}{2} + (2 \div 3mm) = \frac{10}{2} + 2.5 = 7.5mm$$

$$I_1 = \frac{H}{K_H} \cdot 100 = 666.7 A$$

تقبل 700-666.7 A

2. حيث أخذت قيم  $K_H$  من الجدول المرفق نتأكد من صحة اختيارنا لقطر سلك اللحام وذلك باستخدام العلاقة: حيث أخذت قيم  $K_H$  من الجدول.

$$d_1 = 1.13 \sqrt{I_1/j} = 4.88mm \approx 5mm$$

3. نوجد قيمة توتر القوس الكهربائي بالعلاقة:

$$U_1 = 20 + \frac{50 \cdot 10^{-3}}{d^{0.5}} I \mp 14 = 34 \mp 1$$

تقبل من 34-36 فولت

4. يمكن إيجاد سرعة اللحام بالعلاقة

$$V_1 = \frac{A}{I_1} = 33.74 \frac{m}{h}$$

تقبل 2+

5. نوجد الطاقة الطولية بالعلاقة:

$$q_{n1} = \frac{0.24 \cdot I_1 \cdot U_1 \cdot \eta_{L1}}{V_1} = 5363.52 cal/cm$$

تقبل من 5300-5600

حيث أخذ المورد في «جودة اللحام بالقوس المحكم أياً»

$$\eta_{L1} = (0.85 \div 0.95)$$

6. يتم حساب معامل شكل الصهر بالعلاقة:

$$\psi_f = K'(19 - 0.01I) \frac{d \cdot u}{l}$$

$$\psi_f = 0.74(19 - 0.01 \cdot 750) \frac{5.37}{750} = 2.4$$

تقبل من 2.3-2.5

7. نوجد سرعة سحب الذئام بالعلاقة:

$$V_{elect} = \frac{4 \cdot \alpha_m \cdot l}{\pi \cdot d^2 \cdot \gamma} = \frac{4 \cdot 13 \cdot 750}{\pi \cdot 5^2 \cdot 7.65} = 53.251 r/h$$

8. نتأكد من ان قيم عناصر اللحام هذه تحقق عمق الصهر وذلك باستخدام العلاقة:

$$H_1 = 0.0153 \sqrt{\frac{q_{n1}}{\psi_f}} = 7.37 \text{ mm}$$

$$F_2 = (8 + 2) * d_2 = 10 * 4 = 40 \text{ mm}^2 = 0.4 \text{ cm}^2$$

(1) لحساب سرعة اللحام باستخدام العلاقة المعروفة:

$$V_2 = \frac{\alpha_m * I_2}{3600 * \eta_2 * F} = \frac{9.5 * 170}{3600 * 7.65 * 0.4} = 0.14 \text{ cm/sec}$$

(2) تستخدم العلاقة لإيجاد الطاقة الطولية:

$$q_{n2} = \frac{0.24 * I_2 * U_2 * \eta_1}{V_2} = (6000 - 5506) \text{ cal/cm}$$

(3) نوجد عمق الصهر الناتج بالعلاقة:

$$r_2 = 0.0112 \sqrt{q_n} = 8.4 \text{ mm}$$

تقبل من 8.9-8.2

(4) يتم حساب عمق الصهر الفعلي بالعلاقة:

$$H_2 = (0.5/0.7) r_2 = 0.6 * 0.8 = 5.1 \text{ mm}$$

تقبل من 5.3-5

وهكذا نلاحظ وطبقاً للجدول ان عمق الصهر من الوجهين الأول والثاني هو فوق المطلوب، حيث:

$$H_1 + H_2 = S + K$$

ومنه:

$$K = 2.4 \text{ mm}$$

اذ نحن نعلم مقدار التناثر  $K=2 \div 3 \text{ mm}$ .

$$2 \text{ مقدار كمية المعدن المزال (2) } = 3 * \text{tg } 30 * 3 * 0.1050 = 3.2598 \text{ mm}^3$$

وللجهتين 5196 mm<sup>3</sup>

انتهى السلم

د. عبدالله النجار

