


سلم تصحيح لحام 1 الدورة الثانية 2023

$$\text{أولاً } 8 \text{ فقرة} \times 5 \text{ درجات} = 40 \text{ درجة}$$

- 1 - ماذا يحدث إذا استخدم تيار مرتفع جداً في لحام القوس الكهربائي ؟
عد استخدام تيار مرتفع جداً في لحام القوس الكهربائي يكون هناك صهر للمعدن والعملية نفس وليس لحام
- 2 - في اللحام العاري ثلات أنواع للشعلة عدد هذه الأنواع مع كتابة شروط وكان استخدام كل نوع ؟
الشعلة المكررنة وتكون نسبة الأكسجين إلى الأستينين أقل من 0.8 وستستخدم في لحام الألمنيوم
الشعلة المتالية وتكون نسبة الأكسجين إلى الأستينين أقل من 1 - 1.2 وستستخدم في لحام الفولاذ
الشعلة الموكدة وتكون نسبة الأكسجين إلى الأستينين أكبر من 1.2 وستستخدم في لحام النحاس
- 3 - لماذا تجرى عملية الشطف (الشنفرا) ؟
تجرى عملية الشنفرا أو الشطف بهدف وصول الالكترون إلى أسفل منطقة اللحام وسهولة حركة الالكترون أثناء عملية اللحام

4 - اشرح مع رسم مبسط للحام بالقوس المغمور ؟

يحدث القوس الكهربائي في هذه الطريقة بين الالكترون المعدني يغذي باستمرار و المعدن المراد لحامه. ولكن من دون استعمال غاز واقي . و تقطى نهاية السلك و القوس ووصلة اللحام بطبيعة من مادة حببية و تعرف باسم الصميرة UX flux. حيث تحافظ الصميرة على القوس الكهربائي و المعدن الأساس الساخن من الهواء الجوي و بخار الماء الموجود في الهواء. لا يمكن رؤية القوس و تتعدم الشرارة و تتأثر المعدن و الدخان .

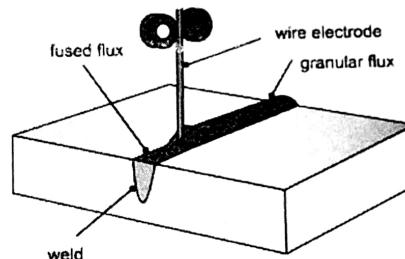

5 - لماذا يستخدم غاز خامل في لحام GMAW ؟

ليتم حماية المصبور المعدني من الأكسدة

6 - ما الفرق باللحام بطريقة GTAW واللحام GMAW

في طريقة GTAW يمسك العامل سيخ معدني ويدخله ضمن القوس المشكل بين المعدن المراد لحامه وببرة من التبغشن ومحمي القوس بغاز خامل
في طريقة GMAW يشتعل القوس بين سلك اللحام الملفوف على بكرة والمعدن المراد لحامه وتنتمي الحماية بغاز خامل

7 - ما هو اللحام بطريقة اللحام الكهربائي الخبيث (مبدأ أساسي + استخدام + خواص) ؟

استخدام اللحام الكهربائي الخبيث بشكل أساسى لوصىقطعنين ذات اتجاه عمودي او قریب من الاتجاه العمودي و باستخدام باص لحام واحد
1. معدلات ترسب المعدن عالية جداً

2. القرفة على لحام مواد سميكه باستخدام باص لحام واحد

3. عملية التسخين المسبق غير ضرورية حتى مع المواد ذات درجات التصلب العالية

4. يبقى المعدن الملحم مصهوراً لفترة من الزمن تسمح للغازات الناتجة عن عملية اللحام بالخروج

و يطفو الخبث الى سطح اللحام مما يسمح بالحصول على رواسب نظيفة نسبياً

5. متطلبات التحضير للقطع المراد لحامها أقل ما يمكن

6. تعتبر عملية لحام سريعة وبالاخص القطع الخبيث

7. عملية ذات كفاءة صناعية عالية (ذكر ثلات خواص صحيحة أو ما يعني هذه الخواص بمعنى)

8 - لماذا لا يستخدم لحام SAW في لحام السماكات الرقيقة ؟

اللحام بالقوس المغمور SAW يستخدم تيار مرتفع جداً وعدد السماكات الرقيقة نظراً للتيار الكهربائي المرتفع المستخدم باللحام
قد يؤدي ذلك إلى قص المعدن

د. محمد عباس

جات لكل عبارة $\times 8 = 40$ درجة)

1- خطأ: من المعادن الشائع لحامها بتقنية اللحام بالتنطير الفولاذ منخفض الكربون والحديد الطروق .

2- صح - / أرْطُطْ في صَلْ رَحْمِ لَهْيَ عِزَّ الْجَرَحِيَّةِ / كَسَّ

3- صح

4- صح

5- خطأ: المرحلة الأولى من عملية اللحام بالمزج الاحتكاكى تدعى الغرز وعندما تصل الأداة لسرعة الدوران المطلوبة يتم تطبيق الضغط على الأداة لتعزز داخل القطع المراد لحامها.

6- خطأ: في اللحام بالمزج الاحتكاكى تكون البنية المجهرية لمنطقة TMAZ الناتجة عن التأثيرات الميكانيكية الحرارية المختلفة بنية مشوهة وغير متجانسة.

7- صح

8- غالباً ما تكون معدلات التغذية أبطأ في اللحام بالمزج الاحتكاكى من بعض خصائص اللحام بالانصهار

مع أن ذلك يمكن أن تعوضه الحاجة أشواط لحام أقل

مدرس المقرر

د عبد الله النجار

مدرس المقرر

د حسان حامد

