

# شرح مفردان لسؤال التمام بالمثل

سلم تصحيح لحام 1 دورة تموز 2024

3x5=15  
15 درجة

1 - يتم استخدام اللحام الكهربائي الخبيث بشكل أساسي لوصل قطعتين ذات اتجاه عمودي أو قريب من الاتجاه العمودي و باستخدام باص لحام واحد عملية اللحام الكهربائي الخبيث تتم عن طريق حرارة المصهور المعدني للقطع و حرارة الخبث الناتجة عن قوس اللحام التي تكون على طول الفجوة بين القطع الملحومة تكون حرارة الخبث ناتجة من انصهار القوس الكهربائي و (الفلكس) حيث تتم العملية بتشغيل القوس الكهربائي بين الكترود اللحام و بداية القطعتين المراد وصلهما ويتوقف عمل القوس الكهربائي عند تشكل طبقة ثخينة من الفلكس بين القطعتين ويعبر تيار اللحام من الالكترود الى الخبث حيث تكون حرارة الخبث 1925 درجة و حرارة سطح المعدن المصهور 1650 درجة مئوية

2 - المشترك بين الطريقتين استخدام غاز حامل لحماية المصهور المعدني واستخدام القوس الكهربائي لصهر المعدن ، معدن اللحام له تركيب سيخ اللحام الاختلاف القوس الكهربائي في GTAW بين أبرة من التنغستن والمعدن المراد ويزود القوس بسيخ لحام طوله 1 متر لحامه بينما في GMAW القوس الكهربائي بين المعدن المراد لحامه وسيخ اللحام الموجود على بكرة 3 - عندما لا يولد المسحوق الموجود داخل الأنبوب غاز حماية كاف

الخبث  
د. خالد  
الخبث

السؤال الأول : 25 درجة توزع كالتالي

( 4 علاقات مع تفسير الرموز x 4 درجات = 16 درجة )

1 - علاقات شدة التيار

$$I = K' d \quad - 1$$

K' ثابت قيمته حسب قطر الالكترود d قطر الالكترود

قطر الالكترود (مم)	6	5	4	3	2
K'	45 - 60	50 - 55	35 - 50	30 - 45	25 - 30

$$I = K_1 d^{1.5} \quad - 2$$

d قطر الالكترود (مم) K<sub>1</sub> = ثابت قيمته 20 - 25

$$I = d (K_2 + \alpha d) \quad - 3$$

d قطر الالكترود (مم) K<sub>2</sub> = ثابت قيمته 20 α ثابت قيمته 6

2 - علاقة التوتر ( فرق الكمون )

$$U = 20 + \frac{50 \times 10^{-3}}{d^{0.5}} I \pm 1$$

U فرق الكمون فولط d قطر الالكترود (مم) I شدة التيار أمبير

ملاحظة لا تعطى العلامة بكتابة العلاقة دون ذكر معنى الرموز

لأجل قطر /4 mm/

العلاقة	أ	ب	ج
شدة التيار A	140 - 200 A	160 - 200 A	176 A
فرق الكمون V	23.5 ± 1 ( 25 ± 1 )	24 ± 1 ( 25 ± 1 )	24.4 ± 1

الجدول لكل قيمة درجة واحدة ونصف = 9 درجات

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

- 1- خطأ: طرائق اللحام الكهروميكانيكية : فيها تحول الطاقة الكهربائية إلى حرارية لتسخين المعدن إلى ما دون حالة الانصهار، يتبعها تسليط قوى ضغط خارجية لإحداث انفعالات لدنة في سطحي القطعتين لوصلهما، ومن هذه الطرائق: طريقة اللحام الكهربائي بالتماس (وتدعى أحياناً طريقة لحام المقاومة).
- 2- خطأ: يلقي اللحام بالتماس حالياً استخداماً واسع النطاق في الصناعات الحديثة، إذ تشكل الوصلات الناتجة بهذا النوع من اللحام حدود 30% من مجموع الوصلات اللحامية وفي مجالات الصناعة المختلفة و تتنوع السماكات الملحومة بهذه الطريقة، إذ تتراوح ما بين عدة ميكرونات حتى (30mm) .
- 3- خطأ: يستخدم اللحام النقطي في وصل قطع مختلفة، ويشغل اللحام النقطي ولحام البروز حجماً كبيراً في الصناعات الإلكترونية، وذلك عند جمع عناصر الدارات الإلكترونية، وتعد إنتاجية اللحام النقطي عالية جداً ويمكن أن تصل إلى 200 نقطة لحام في الدقيقة الواحدة.
- 4- خطأ: يعد اللحام بالانتشار أحد طرائق لحام الضغط الحديثة والخاصة، وتتم عملية اللحام نتيجة الانتشار المتبادل بين ذرات السطوح المتلامسة وعند درجة حرارة مرتفعة ومؤثرة لمدة قد تطول نسبياً، إضافة إلى توافر انفعالات لدنة غير كبيرة.
- 5- صح
- 6- صح
- 7- صح
- 8- صح

د حسان حامد



د.م عبدالله النجار



## سلم تصحيح لحام 1 دورة تموز 2024

تم استخدام اللحام الكهربائي الخبثي بشكل أساسي لوصل قطعتين ذات اتجاه عمودي أو قريب من الاتجاه العمودي و باستخدام باص لحام واحد عملية اللحام الكهربائي الخبثي تتم عن طريق حرارة المصهور المعدني للقطع و حرارة الخبث الناتجة عن قوس اللحام التي تكون على طول الفجوة بين القطع الملحومة تكون حرارة الخبث ناتجة من انصهار القوس الكهربائي و (الفلكس) حيث تتم العملية بتشغيل القوس الكهربائي بين الكترود اللحام و بداية القطعتين المراد وصلهما ويتوقف عمل القوس الكهربائي عند تشكل طبقة خبثية من الفلكس بين القطعتين ويعبر تيار اللحام من الالكترود الى الخبث حيث تكون حرارة الخبث 1925 درجة و حرارة سطح المعدن المصهور 1650 درجة مئوية

2 - المشترك بين الطريقتين استخدام غاز خامل لحماية المصهور المعدني واستخدام القوس الكهربائي لصهر المعدن ، معدن اللحام له تركيب سيخ اللحام

الاختلاف القوس الكهربائي في GTAW بين أبرة من التتغستن والمعدن المراد ويزود القوس بسيخ لحام طوله 1 متر لحامه بينما في GMAW القوس الكهربائي بين المعدن المراد لحامه وسيخ اللحام الموجود على بكرة

3 - عندما لا يولد المسحوق الموجود داخل الأبواب غاز حماية كاف

السؤال الأول : 25 درجة توزع كالتالي

( 4 علاقات مع تفسير الرموز  $\times 4$  درجات = 16 درجة )

1 - علاقات شدة التيار

$$I = K' d \quad \text{أ -}$$

K' ثابت قيمته حسب قطر الالكترود d قطر الالكترود

6	5	4	3	2	قطر الالكترود (مم)
45 - 60	50 - 55	35 - 50	30 - 45	25 - 30	K'

$$I = K_1 d^{1.5} \quad \text{ب -}$$

K<sub>1</sub> = ثابت قيمته 20 - 25 قطر الالكترود (مم)

$$I = d (K_2 + \alpha d) \quad \text{ج -}$$

K<sub>2</sub> = ثابت قيمته 20 قطر الالكترود (مم)  $\alpha$  ثابت قيمته 6

2 - علاقة التوتر ( فرق الكمون )

$$U = 20 + \frac{50 \times 10^{-3}}{d^{0.5}} I \pm 1$$

I شدة التيار أمبير d قطر الالكترود (مم) U فرق الكمون فولط

ملاحظة لا تعطى العلامة بكتابة ألعلاقة دون ذكر معنى الرموز

لأجل قطر /4 mm/

ج	ب	أ	العلاقة
176 A	160 - 200 A	140 - 200 A	شدة التيار A
24.4 $\pm$ 1	24 $\pm$ 1 ( 25 $\pm$ 1 )	23.5 $\pm$ 1 ( 25 $\pm$ 1 )	فرق الكمون V

الجدول لكل قيمة درجة واحدة ونصف = 9 درجات

3- خطأ: طرائق اللحام الكهروميكانيكية : فيها تحول الطاقة الكهربائية إلى حرارية لتسخين المعدن إلى ما دون حالة الانصهار، يتبعها تسليط قوى ضغط خارجية لإحداث انفعالات لدنة في سطحي القطعتين لوصلهما، ومن هذه الطرائق: طريقة اللحام الكهربائي بالتماس (وتدعى أحياناً طريقة لحام المقاومة).

3- خطأ: يلقي اللحام بالتماس حالياً استخداماً واسع النطاق في الصناعات الحديثة، إذ تشكل الوصلات الناتجة بهذا النوع من اللحام بحدود 30% من مجموع الوصلات اللحامية وفي مجالات الصناعة المختلفة و تتنوع السماكات الملحومة بهذه الطريقة، إذ تتراوح ما بين عدة ميكرونات حتى (30mm).

3- خطأ: يستخدم اللحام النقطي في وصل قطع مختلفة، ويشغل اللحام النقطي ولحام البروز حجماً كبيراً في الصناعات الإلكترونية، وذلك عند جمع عناصر الدارات الإلكترونية، وتعد إنتاجية اللحام النقطي عالية جداً ويمكن أن تنصل إلى 200 نقطة لحام في الدقيقة الواحدة.

4- خطأ: يعد اللحام بالانتشار أحد طرائق لحام الضغط الحديثة والخاصة، وتتم عملية اللحام نتيجة الانتشار المتبادل بين ذرات السطوح المتلامسة وعند درجة حرارة مرتفعة ومؤثرة لمدة قد تطول نسبياً، إضافة إلى توافر انفعالات لدنة غير كبيرة.

5- صح

6- صح

7- صح

8- صح

د حسان حامد

د.م عبدالله النجار