

السؤال العاشر ٨٥ درجة

سلم التصحيح مادة معالجات / ١ / دورة تموز ٢٠٢٤ لطلاب السنة رابعة معادن

أولاً - ٢٠ درجة + ١٥ درجة

٣٥ درجة

١ - هناك ٣ طرق لانتقال الحرارة وتسمى الطريقة بالأكثر شيوعاً حيث الانتقال بالوصيل خلال جسم صلب أو تماش بين الأجسام

الانتقال بالحمل من خلال حرارة الجسيمات محملة بالطاقة ، الانتقال بالإشعاع خلال حمل الاشعة للطاقة (درجة واحدة)

اثناء انتقال الحرارة بالوصيل ونتيجة حرارة الذرات تواجه عيوب بنية تنقل الذرات محملة بالطاقة وهذه انتقال حرارة بالحمل ونتيجة التصادم يتم انتقال الانكرونات من مستوى طاقي إلى مستوى أعلى لا ثبات الانكرونات بالعودة للمستوى الأصلي مصدرة اشعاعات محملة بالطاقة (٣ درجات)

اثناء انتقال الحرارة بالحمل ونتيجة تماش الذرات فيما بينها وتنتقل الطاقة بشكل مباشر وهي انتقال حرارة بالوصيل والتصادم ايشا توادي إلى تبيح الانكرونات مصدرة كم من الاشعة المحملة بالطاقة (٣ درجات)

اثناء انتقال الحرارة بالإشعاع يتم تبيح الذرات تنتقل من مكانها محملة بالطاقة وهو انتقال حرارة بالحمل والتبيح يؤدي إلى ازيداد التصادم وانتقال الطاقة بين الذرات بشكل مباشر أي انتقال الحرارة بالوصيل (٣ درجات)

- ب

$$Q = h_r A (T_1 - T_2) \longrightarrow h_r = Q / A (T_1 - T_2)$$

انتقال الحرارة بالحمل والوصيل

$$Q = \epsilon \sigma F_{12} A_1 (T_1^4 - T_2^4)$$

انتقال الحرارة بالإشعاع

$$h_r = \epsilon \sigma F_{12} A_1 (T_1^4 - T_2^4) / A (T_1 - T_2)$$

$$h_r = \epsilon \sigma F_{12} (T_1^4 - T_2^4) / (T_1 - T_2)$$

$$h_r = \epsilon \sigma F_{12} (T_1^2 - T_2^2) (T_1^2 + T_2^2) / (T_1 - T_2)$$

$$h_r = \epsilon \sigma F_{12} (T_1 - T_2) (T_1 + T_2) (T_1^2 + T_2^2) / (T_1 - T_2)$$

$$h_r = \epsilon \sigma F_{12} (T_1 + T_2) (T_1^2 + T_2^2)$$

$$h_r = \epsilon \sigma F_{12} (T_{av} + T_{av}) (T_{av}^2 + T_{av}^2) \quad T_1 - T_2 = T_{av}$$

$$h_r = \epsilon \sigma F_{12} (2T_{av}) (2T_{av}^2)$$

$$h_r = 4 \epsilon \sigma F_{12} T_{av}^3$$

$$10 \text{ خطوات} \times \text{درجة واحدة} = 10 \text{ درجات}$$

(اختصار خطوة يلغى درجتها + انتقال من مرحلة إلى أخرى دون تفسير يلغى علامة الإجابة)

(١٥ درجات)

ج - تحدث عن الضياعات الحرارية في الأفران ؟

تشمل الضياعات الحرارية في الفرن:

١. الحرارة المختزنة في هيكل الفرن (٢ درجة)

٢. الحرارة المتسرية عبر جدران الفرن (٢ درجة)

٣. الحرارة الصناعية في تسخين الأدوات المساعدة في نقل الحمل وثبتتها (٢ درجة)

٤. الحرارة الصناعية عن طريق فتحات الفرن (باب الدخول / باب الخروج). (٢ درجة)

٥. الحرارة الصناعية بسبب الهواء البارد المتسرب إلى الفرن (٢ درجة)

٦. الحرارة الصناعية بسبب استخدام سوائل التبريد (٢ درجة)

٧. الحرارة الصناعية بسبب الهواء الزائد المستخدم في الحركات. (٢ درجة)

٨. الحرارة الصناعية مع غازات العادم (١ درجة)

ثانياً ٢٠ درجة

سبب إجراء الاختبارات على القرميد هو التأكيد من صلاحية هذا القرميد للاستخدام في بناء الأفران (٢ درجة)

١. اختبار الهرم البيرومترى : اختبار القرميد على له قاعدة رباعية الشكل لتحمل درجة حرارة العمل

المسممية : وضع القرميد في الماء لإشباع المسممات بالماء وحساب حجم المسممات في واحدة الحجم

الزحف: تعريف القرميد لدرجة حرارة العمل أو أعلى منها بقليل وتحميل القرميد إجهاد لمعرفة مقدار زحف (التشوه مع الزمن)

الكسر على البارد: تعريف القرميد لدرجة حرارة العمل ومن ثم صدمة حرارية للتعرف على مقدرة القرميد لتحمل الصدمة الحرارية

اختبار ثبات الحجم: تعريف القرميد لدرجة حرارة العمل ومن ثم التبريد وتكرار العملية عدة مرات وحساب تغير الحجم وأيضاً حساب مقدار

التمدد الحراري أي الفرق بين حجم القطعة عند درجة الحرارة الغرفة ودرجة حرارة العمل

✓ 6. اختبار شكل طور سائل : تعريض القرميد لدرجة حرارة العمل وحساب تغير البنية البلورية لمكونات القرميد (أي تشكل أطوار سائلة بين مكونات القرميد)

✓ 7. اختبار الموصلية الحرارية (وفي هذا الاختبار

✓ 8. اختبار الثباتي (التفاعل الكيميائي)

✓ 9. اختبار التعدد الحراري

$$9 \text{ فقرات} \times 2 \text{ درجة} = 18 \text{ درجة} + 2 = 20 \text{ درجة}$$

ثالثاً

$$\text{حساب حجم القضيب} = 3.14 \times 1.5^2 \times 80 = 565.2 \text{ Cm}^3$$

$$\text{حساب وزن القضيب} = 565.2 \times 7.85 = 4436.82 \text{ gr.} = 4.437 \text{ Kg} \quad (5 \text{ درجات})$$

حساب كمية الطاقة الحرارية التي يجب أن يفقدها القضيب

$$q = m C \Delta t = 4.437 \times 0.46 \times (760 - 25) = 1500.150 \text{ KJ} \quad (5 \text{ درجات})$$

$$\text{حساب كمية الماء اللازمة للتبريد} = q = m C \Delta t = m \times 1 \times (40 - 10) = 1500.150 \text{ KJ} \quad (5 \text{ درجات})$$

$$m = 1500.15 / 1 \times (40 - 10) = 50.005 \text{ Kg} = 50.005 \text{ Litre}$$

$$\text{حساب كمية الزيت اللازمة للتبريد} = q = m C \Delta t = m \times 0.62 \times (40 - 10) = 1500.150 \text{ KJ}$$

$$(5 \text{ درجات}) \quad m = 1500.15 / 0.62 \times (40 - 10) = 80.653 \text{ Kg} = 80.653 / 0.79 = 102.092 \text{ Litre}$$

التبريد بالماء أكثر كفاءة لأننا احتجنا كمية ماء أقل من كمية الزيت للحصول على نفس النتيجة (5 درجات)

د حسان حامد

