

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|---------------------|
| جامعة البُحث | كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية | نكتولوجيا صب المعادن / ١ | الفصل الأول | 2023-2022 | السنة الرابعة معادن |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|---------------------|

اجب عن الأسئلة التالية:

10 علامات - لكل ترجمة صحيحة علامة

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Air Ramming | الذك بالهواء |
| Amorphous | غير بلوري |
| Blasting | النفخ |
| Bubble | فقاعة هوائية |
| Binders | مواد رابطة |
| Cavity | فجوة |
| Crack | شق (كسر غير كامل) |
| Directional Solidification | التجمد الموجه |
| Dilatation | التمدد |
| Defects | عيوب |

10 علامات

ترى الشوائب التي درجة حرارة انصهارها أعلى من درجة حرارة انصهار المعدن الأصلي من لزوجته. وتوجد هذه الشوائب بأشكال مختلفة (أكسيد ، كربيدات ، كبريتات ، غازات ...).

إن لزوجة الشوائب الصلبة أكبر من لزوجة المعدن الأصلي. فالشوائب التي درجة حرارة انصهارها أقل من درجة حرارة انصهار المعدن الأصلي، تقل من لزوجة المعدن، فمثلاً: تقل لزوجة الفولاذ الحامضي عن لزوجة الفولاذ (الفلوي) الأساسي (حسب طريقة الإنتاج للفولاذ.. حامضية - قلوية) وذلك بسبب وجود الشوائب الميليكونية (Si) في الفولاذ المصهور.

وهذه هي سبب من الأسباب في إزالة الأكسدة (Disoxidation) من الفولاذ بوساطة الفيرومنغنيز (Mn) أولاً ثم بوساطة الفيروسيلikon بعدها، أما التتریدات فترى في اللزوجة عادة (حرارة انصهارها عالية).

وتكون لزوجة المعادن المحتوية على الـ (Cr) سيئة، كما يزيد التيتانيوم (Ti) في لزوجتها بسبب تشكل (تتریدات التيتانيوم). في حين يزيد السيليكون (Si) في الميوعة أي يقلل من لزوجة الفولاذ.

وتعتمد اللزوجة بصورة غير مباشرة على كمية الفحم. لأن بزيادة نسبة الفحم في الفولاذ تقل اللزوجة.

10 علامات

آ- أن يخرج المعدن منه بسرعة حجمية أقل من سرعة دخوله إليه، أي يكون مجموع المقاطع العرضية لفتحات التوزيع الواسعة بين المسوبوكه ومجمع الخبث أقل من المقطع العرضي لقناة الصب الرئيسية المتصلة مع مجمع الخبث أيضاً.

د. محمد عباس

عملية

بـ- أن يكون حجمه كافياً وأن تكون سرعة المعدن فيه منخفضة.
 بهذه السرعة المنخفضة يمكن للشوائب أن تطفو في مجمع الخبث إلى الأعلى. إن اتصال مجمع الخبث مع
 قناة الصب الرئيسية ومع فتحات التوزيع .

(10) علامات -4

- 1- اختيار المادة الرئيسية في الرمل بحيث تكون قليلة التمدد.
- 2- أن يكون عامل التوصيل الحراري لل قالب كبيراً.
- 3- أن تتحول المادة الرابطة في الرمال (زيت - نشاء ...) بسرعة إلى غاز.
- 4- إضافة مواد عضوية (نشارة خشب - طحين ...) إلى القوالب المجففة.
- 5- إمكانيات التمدد الماكروية لأجزاء قالب. (ترك بين أجزاء قالب فراغات تملأ بمادة مرنة).
- 6- أن لا تكون الرطوبة عالية حين الصب بالقالب الرطبة.
- 7- قابلية النفاذ لل قالب أكبر ما يمكن (Permeability).
- 8- زمن الصب أقل ما يمكن (15) ثانية ل القوالب الرطبة و (40) ثانية ل القوالب الجافة، وإجراء الصب
 في وضع مائل.

المسألة: (30) علامة

تعطى العلامات كما يلي حسب مراحل الحل والأجوبة.

- حساب حجم وزن المسبوكة (9 علامات)
- حساب مقاطع قنوات التوزيع (6 علامات)
- حساب مقطع مجمع الخبث وقناة الصب الرئيسية (3 علامات)
- حساب اقطار قناة الصب الرئيسية (3 علامات)
- حساب أبعاد الريازك (4 علامات)
- الرسم (5 علامات)