

إن آلية إزالة المعدن في هذه الحالة مشابهة لتلك التي تتم بعملية قطع المعدن باستخدام رأس قاطع أو قرص احتكاكي ، وتحت هذه الظروف، فإن المواد التي تعتبر صعبة أو مستحيلة التشغيل تكون ذات مقاومة جيدة للحك الحفري، وتميل الخبرة العملية إلى تدعيم هذا الاتجاه.


إن العديد من حالات الحك الحفري تتضمن صدم عنيف ، ويمثل هذه الحالات، يتضمن اختيار المادة المناسبة لمقاومة هذا النوع من الحك عملية موازنة؛ بين أفضل مقاومة للحك وما يكفي من المتانة على الصدم. كما يحدث هذا النوع من الحك في المطاحن ذات الكرات أثناء التصادم.

بشكل عام فإنه في حالة الحك الحفري يكون الإهتراء عادة أعلى مما هو في الحكين الطاحن والحتي مقاساً بـ [mm/hours] ، باستثناء الإهتراء الحتي الناتج عن احتكاك السطوح بسرعات عالية. وفي كل الأحوال، ففي حالة الحك الحفري تتم معالجة كميات كبيرة من المواد نسبة لوحدية السطح المهترء. لهذا فإن وزن أو حجم المادة المهترئة لكل طن من المواد المعالجة يمكن أن يكون صغير تماماً بالمقارنة مع حالة الحك الطاحن حيث تحتاج لتماس جيد بين كل حبيبة أو شظية من المواد مع السطح المهترء الذي يقوم بالطحن.

✓ ٥- اختبار الاحتكاك التدرجي:

في كثير من الأحيان تنهار السطوح العاملة لأسنان الدولاب المسننة، ولعناصر المحامل التدرجية، وللأعمدة المدلفنة، ولدولاب العربات والقاطرات وغيرها من العناصر التي تعمل على الاحتكاك التدرجي في ظروف التحميل التماسي، بسبب التنقر السطحي (تشكل تقرحات). ولقد عرضت على نحو كاف طرق اختبار المواد على التعب التماسي في أعمال خروشوف Khruchoy M.M. تجري الاختبارات المخبرية للعينات على الاحتكاك التدرجي على آلات أسطوانية مع إمكانية وجود إزاحة بحيث يؤمن نشوء تنقر سطحي على السطوح المحتكة وتحت حمولة. تقسم هذه الآلات حسب عدد التماسات على سطح العينة مع وجود أو عدم وجود انزلاق قسري عند التدرج وكذلك حسب ظروف الانزلاق لدورة واحدة. يبين الشكل ٧ مخطط بسيط لآلات اسطوانية بتماس أحادي وثنائي وثلاثي. تنسب آلات الاختبار، التي فيها إحدى الاسطوانات تدور (العينة) والثانية تتصل معها وتدور تحت تأثير قوى الاحتكاك في منطقة التماس، إلى آلات للاختبار الاحتكاك التدرجي. ولتأمين الانزلاق القسري بقيمة ثابتة معطاة يوجد جهاز تحريك مستقل لاسطوانة (الاسطوانة هنا يجب أن تدور بسرعات مختلفة).

إذا ظهرت عند اختبار العينات الأسطوانية على التحمل التماسي ضرورة تقليد ظروف احتكاك السطوح العاملة لأسنان الدواليب المسننة، فإنه يجب اختبارهم على آلات أسطوانية مع وجود انزلاق متغير لكل دورة. ويمكن تأمين الانزلاق المتغير (مرتين بغير قيمته واتجاه لكل دورة) عن طريق دوران أسطوانتين ذات قطرين متساويين تحت حمولة، إذا أخذنا حركتهما من مسننات متشابه متوضعين مع اختلاف التمرکز على نفس المحاور أو إذا جرى دوران إحدى الأسطوانات سرعة ثابتة والآخر بسرعة متغيرة.

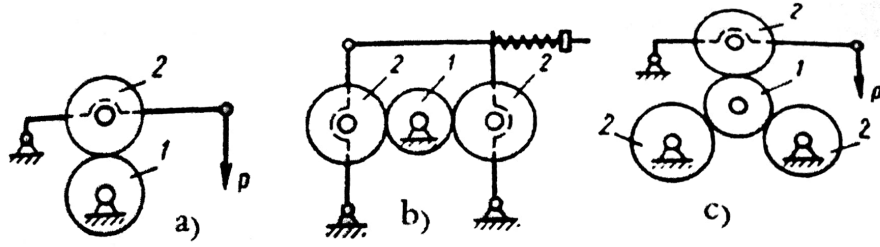

الشكل ٧

مخطط آلات اسطوانية لاختبار الاحتكاك التدرجي

يستخدم أيضا عند اختبار المواد على التعب التماسي آلات تدحرج كرات على عينات ذات سطح مستوي.

يُحدّد التحمل التماسي عند اختبار العينات على آلات أسطوانية بالقيمة الأعظمية التي يتحملها المعدن لضغط التماس p_{max} وأحيانا بالقيمة الأعظمية للاجهاد التماسي τ_{max} الذي يظهر على عمق غير كبير تحت سطح التماس للأسطوانة وبشكل موازي لمحورها. توضع نتائج الاختبار على إحداثيات نصف لغارتمية على شكل علاقة بين ضغط التماس الأكبر بين الاسطوانات على مساحة التماس وعدد الدوران، ولرسم منحنى التعب التماسي يختبر على الأقل ١٢ عينة. ويعتبر بدء التنقر المثالي لسطح الاسطوانة المختبرة؛ والذي يحدد إما بعدد الحفر (التقرحات) الكبيرة والصغيرة الواضحة بالعين المجردة، أو بنقص وزن العينة مع مراقبة سطح العينة؛ مقياساً لنهاية الاختبار. ويستخدم أيضاً لتحديد لحظة نهاية الاختبار مقياس ظهور تذبذب في الشدة والتي تبينها أجهزة خاصة. تخضع العينات قبل الاختبار إلى عملية تشغيل تؤدي إلى الإقلال من خشونة سطحها وظهور طبقة سطحية لها بنية مختلفة، وكذلك تصل دقة تماس سطوح

ك

2/15

 
الاسطوانات إلى توزيع منتظم للحمولات. ينصح بإجراء التشغيل عند السرعات والحمولات العالية. وأحياناً لتسريع الاختبار يدخل في التشحيم مواد حاكة ناعمة.

يؤثر في نتائج الاختبار أبعاد وشكل الاسطوانات ، وحالة السطح العامل، وخواص وسط التشحيم وغيرها من العوامل التي تدخل عند تقييم طريقة الاختبار. يكون السطح الأكثر نعومة أفضل مقاومة للتقر. لا تظهر عند احتكاك الأسطوانات من دون تزييت ظاهرة التعب التماسي ويحدث فقط اهتراء أو بلى السطوح المحتكة. وعند الاحتكاك المزييت (في ظروف تشكل فلم من الزيت يفصل السطوح المحتكة) أيضاً لا يظهر تنقر. يظهر التعب التماسي فقط عند التزييت غير الكامل ولهذا يجري عادةً اختبار العينات على التعب التماسي فقط في تزييت سائل منخفض اللزوجة.

أيضاً يظهر تأثير على التعب التماسي لسطوح الأسطوانات قيمة الانزلاق. يبدأ التقر في حالة التدرج عند عدد من الدورات أكبر منه مما هو في حالة التدرج مع انزلاق. يجب تطبيق الحمولة على الأسطوانات أثناء الدوران وذلك لأن ظروف التزييت تختلف كثيراً بين إثناء العمل أو في حالة التوقف.

السؤال الثالث: (16 علامة).

- 1 يمكن تصنيف التآكل حسب طبيعة التفاعل (تآكل كيميائي، تآكل كهروكيميائي)، حسب طبيعة الوسط (تآكل رطب، تآكل جاف)، حسب شكل التآكل (تآكل عام، تآكل موضعي).
- 2- إن قياس التآكل الجاف للمعادن والسبائك يتحدد ويُقدر بدلالة الطاقة المطلوبة من الأوكسجين بوحدات الكيلو جول للمول الواحد (KJ /mol) لإنتاج أوكسيد المعدن كما في المعادلة الآتية:



لذلك فإن مقياس التآكل الجاف هو مقياس الطاقة (كيلوجول للمول الواحد).

3- يمكن معالجة التآكل العام كما يلي:

أ- عمليات الطلاء والأصباغ.

ب- معيقات التآكل.

ج- معادن مناسبة لكل وسط لها مقاومة تآكل عالية.

د- الحماية المصعدية أو المهبطية بحسب متطلبات المعدن والوسط.


هـ - تغيير ظروف الوسط من درجة حرارة . تركيز الوسط أو سرعة الوسط وغيرها من العوامل التي تؤثر على معدلات التآكل.

4- التفاعلات في التآكل الكهركيميائي:

التفاعلات المصعدية (الأنودية) Anodic-Reactions وهي تمثل تفاعلات الأكسدة (Oxidation) والتي يحصل فيها تغيير كيميائي للمعدن ليتحول إلى القطب الموجب (Anode) يتمثل بفقدان ذراته أو مجموعة من ذراته للإلكترونات يصاحبه تحول الذرة المتعادلة الشحنة إلى أيونات موجبة التفاعلات المهبطية (الكاثودية) Cathodic-Reactions وهي تمثل تفاعلات الاختزال (Reduction) وفيها تكتسب الإلكترونات من قبل ذرة ومجموعة ذرات القطب السالب (Cathode).

٨

إن مستوى الطاقة لنواتج التآكل وتركيبها الكيميائي قريب وشبه لمستوى الطاقة والتركيب الكيميائي لحام
 المعدن الأصلي وهذا يفسر سبب وجود حمامات الحديد مثلاً على شكل أكاسيد ثنائية أو ثلاثية Fe_3O_4 ،
 Fe_2O_3 من وجهة نظر الكيمياء الغبراء، ويعتقد أن التآكل عمليه ذاتية "Spontaneous process"
 يتحتم فيها المعدن أو السبيكة من جميع الطاقات المتصافه له خلال عمليات التصنيع والتشكيل والتركيب والتحويل
 التي أحرمت على حماماته الأصلية لرجوع إن حالة الحام الأصلي، لذلك يعرف التآكل بأنه "عملية معكوسة
 ميتالورجيا الاستخلاص"، فميتالورجيا الاستخلاص تعني مبدئياً الحصول على المعدن من الحام أما التآكل فيحول
 المعدن إلى نواتج التآكل القريبة في تركيبها إلى الحام وهذا ما يمكن ملاحظته في الشكل (1-1).

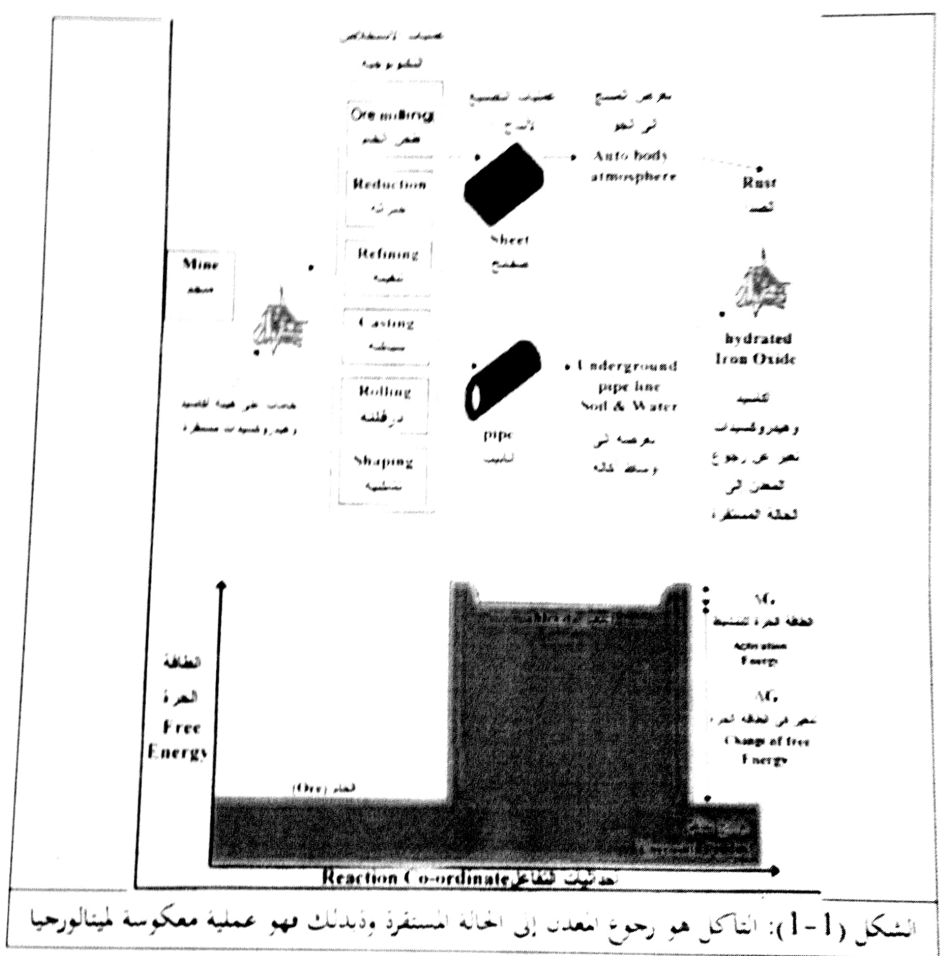

الشكل (1-1): التآكل هو رجوع المعدن إلى الحالة المستقرة وبالتالي فهو عملية معكوسة لميتالورجيا

5


Handwritten signature or mark.

2-4- خلية التآكل الكهروكيميائية:

وهي مجموعة المكونات الواجب توافرها ليحصل للتآكل، وبالتالي حتى يتم التآكل في الأوساط الرطبة أو المائية (Aqueous corrosion) لا بد من توافر أربعة عوامل وهي:

- المصعد (Anode): وهو المعدن الذي يتعرض للتآكل وهي عملية الأكسدة التي يفقد فيها المعدن الإلكترونات مثل تحلل معدن الزنك والحديد وتكون أيونات المعدن وتحرر الإلكترونات.
- المهبط (Cathode): وهو الجزء من المعدن الذي يستقبل الإلكترونات الناتجة من المصعد ويستهلكها ليستمر التفاعل وقد يكون معدناً آخر.
- الوسط المحلول (Electrolyte): وهو المحلول الذي تصعب فيه قطعة المعدن الذي يتعرض للتآكل وتنتقل فيه الإلكترونات والأيونات المتكونة.
- وصلة كهربائية: حتى تكتمل الدارة الكهربائية يتم وصل المصعد بالمهبط باستخدام سلك من مادة موصلة وذلك في حال كونهما منفصلين.

والشكل (2-2) يوضح خلية التآكل الكهروكيميائية والتفاعلات التي تتم فيها.

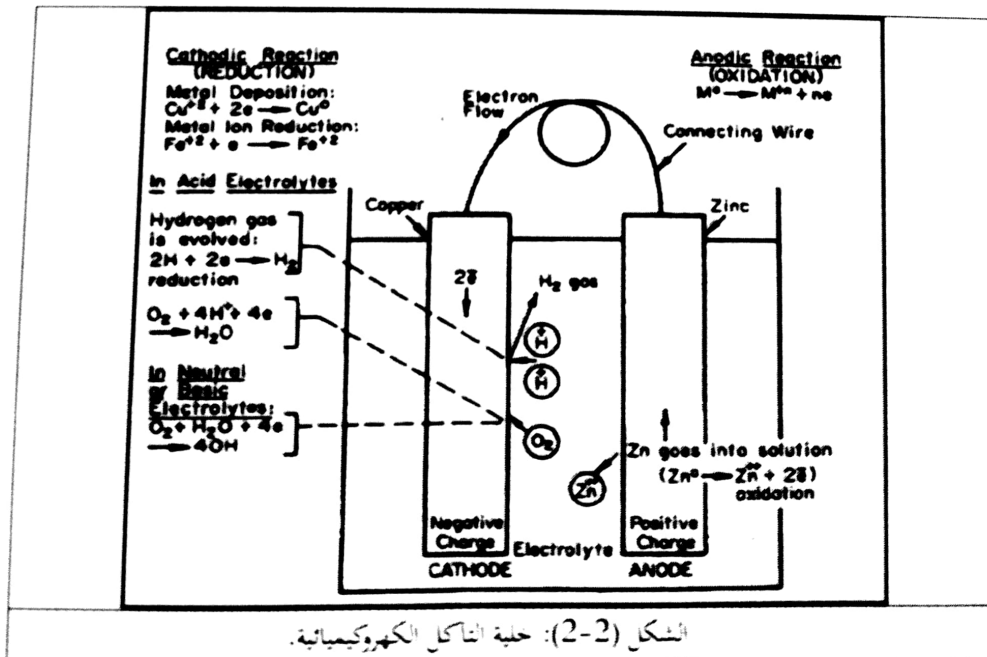

الشكل (2-2): خلية التآكل الكهروكيميائية.