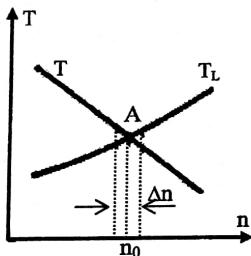


السؤال الأول: أجب عن الأسئلة التالية.....(35 درجة)

- 1- ما الشروط الضرورية لإحداث التهيج الذاتي في مولدات التيار المستمر التفرعية مع الشرح؟.....(16 د)
- 2- ما هي الطريقة التي نجأ إليها لإنقاء أو إضعاف رد فعل المحترض في آلات التيار المستمر مع الشرح؟.....(9 د)
- 3- أشرح مستعيناً بالشكل التالي، الذي يبين منحني عزم المحرك T والوزن المقاوم الستابتيكي $T_L = T_{STA}$ في أنظمة العمل المستقرة، كيف يعود المحرك لحالة الاستقرار (إلى السرعة الأولية n_0) وذلك بعد تعرضه لتغير مفاجئ في السرعة مقداره Δn(10 د)

**السؤال الثاني:.....(15 درجة)**

يراد إنقاص سرعة محرك تيار مستمر ذو تهيج تفرعي بمقدار 25% وذلك بوضع مقاومة على التسلسل مع مقاومة المحترض. إذا علمت أن كل من تيار التهيج وعزم المحرك يبقى ثابتاً دون تغيير، فاحسب قيمة هذه المقاومة إذا علمت أن هذا المحرك يملك المواصفات الفنية التالية:

$$P_n = 20 \text{ hp}, U_n = 450 \text{ Volts}, \eta_n = 85\%, R_s = 0.25 \Omega, I_t = 2 \text{ A.}$$

(1hp=746W)

السؤال الثالث:.....(20 درجة)

محرك تفريعي جهد him 200، مقاومة ملف التهيج Ω 110، ومقاومة المحترض Ω 0,6، يدور على فراغ بسرعة 700 r.p.m مستهلكاً تيار قدره A 4 من المنبع.

إذا أصبحت استطاعة دخل المحرك 8Kw، المطلوب في هذه الحالة حساب:

- مردود المحرك.
- السرعة الجديدة للمحرك.
- العزم الناتج عن المحترض.

انتهت الأسئلة

مدرب المقرر: أ.د. م. طلال مصطفى

من أعنوانني لكم بالتفوييق والنجاح

السؤال الأول: 35 درجة

أجب عن الأسئلة التالية:

- 1- ما الشروط الضرورية لإحداث التهبيج الذاتي في مولدات التيار المستمر التفرعية مع الشرح؟
16 درجة: د لكل تعداد مع شرحه

الجواب:

هناك عدة شروط ضرورية لإحداث التهبيج الذاتي في مولدات التيار المستمر وهي:

- 1- وجود مغناطيسية متبقية: والتي تتراوح قيمتها، كما أسلفنا، بين $(3 \div 2)$ من السائلة المغناطيسية الاسمية للآلية.
- 2- التأكيد من جهة الدوران و توصيلات دائرة التهبيج: يجب أن تكون كل من جهة دوران المترعرض و قطبية ملف التهبيج متتفقة مع الفيصل المتبقي بحيث تسمح بزيادة الفيصل الأساسي للأقطاب و وبالتالي زيادة و تنامي القوة المحرّكة الكهربائية في المترعرض. فإذا كان التيار المار في ملفات التهبيج لا يزيد المغناطيسية المتبقية بل يعاكسها وينقصها فإن القوة المحرّكة الكهربائية لن تتموّل، وللتأكيد من ذلك نقوم بفتح دائرة التهبيج وتدوير الآلة فإذا تولدت قوة محرّكة كهربائية فمعنى ذلك أن دائرة التهبيج تولد مغناطيسية تعاكس المغناطيسية المتبقية وفي هذه الحالة ينبغي إما عكس قطبية ملف التهبيج (عكس وصل مربطيه) أو عكس جهة دوران المترعرض.
- 3- عدم تجاوز قيمة مقاومة دائرة التهبيج للقيمة الحرجة: إن زيادة مقاومة دائرة التهبيج عن القيمة R_{f-0} لن يسمح للمولدة بأن تهبيج ذاتياً أبداً و وبالتالي لن تولد قوة محرّكة كهربائية في المترعرض و وبالتالي لن يتضاعد الجهد على مرابط المولد و كما رأينا سابقاً فإن حل هذه المشكلة يمكن في تخفيض قيمة R_f .
- 4- أن لا تكون سرعة دوران المترعرض أصغر من قيمة معينة تدعى بالسرعة الحرجة n_c : من المعروف أن منعنى اللاحمل (منعني المنفحة) يتغير كتابع السرعة و وبالتالي فإن قيمة المقاومة الحرجة R_{f-0} تتغير أيضاً مع السرعة حيث تنخفض، بشكل عام، قيمتها كلما انخفضت سرعة دوران المترعرض.

- 2- ما هي الطريائق التي نتج عنها إلقاء أو إضعاف رد فعل المترعرض في آلات التيار المستمر مع الشرح؟.....

..... 9 درجات: د لكل طريقة


إلغاء أو إضعاف رد فعل المترعرض نتج إلى الطرق الآتية:

- أ- استخدام ملفات إضافية على الأقطاب: نتج إزاحة المسفرات باتجاه دوران المترعرض في حالة عمل الآلة كمحرك، وذلك لتحسين عملية التبديل.
- ب- زناد قيمة الفجوة الهوائية تحت الأقطاب الرئيسية: وجدنا من الدراسة السابقة لرد فعل المترعرض عند إزاحة المسفرات أن المركبة الطولية لرد فعل المترعرض (المركبة المباشرة) تُنخفض قيمة السائلة الرئيسية في الثغراء الهوائية، لذلك عندما نتجأ لمثل هذه الإزاحة نستخدم ملفات إضافية على الأقطاب توصل على التسلسل مع المترعرض وظيفتها توليد قوة محرّكة مغناطيسية مساوية ومعاكسة للمركبة الطولية لرد فعل المترعرض.
- غالباً ما تكون نقطة عمل الآلة عند بداية منطقة التشبع والمسفرات تتوضع على المحور الحيادي (المحور العمودي) وبالتالي فإن رد الفعل العمودي أو العرضي يسبب غالباً هبوط في التوتر إضافة إلى الإساعة إلى عملية التبديل، لذلك نتجأ في الآلات

ذات الاستطاعة الصغيرة إلى جعل الثغرة الهوائية عند أطراف الأقطاب أكبر منها في منتصف القطب، عند ذلك تزداد قيمة المقاومة المغناطيسية بالنسبة للسيالة الناشئة عن المركبة العمودية لرد فعل المترس.

ج- استخدام ملفات التعويض:

تُعد طريقة استخدام ملفات التعويض في آلات التيار المستمر أكثر الطرق فعالية في إلغاء أو الإقلال من تأثير رد فعل المترس.

3- اشرح مستعيناً بالشكل التالي، الذي يبين منحنى عزم المحرك T والعمد المقاوم المستاتيكي $T_L = T_{STA}$ في أنظمة العمل المستقرة، كيف يعود المحرك لحالة الاستقرار (إلى السرعة الأولية n_0) وذلك بعد تعرضه لتغير مفاجئ في السرعة مقداره Δn(10 درجات)

الجواب: في أنظمة العمل المستقرة للمحرك، عند زيادة مقاومة في السرعة مقدارها Δn ، بسبب ما، يصبح العزم المقاوم T_L أكبر من العزم الحركي T فينشأ على محور المحرك عزم ديناميكي سالب $T_{dyn} = T - T_L < 0$ تبدأ تحت تأثيره سرعة المحرك بالتناقص حتى تصل إلى السرعة الأولية n_0 . وفي حالة المعاكسة إذا انخفضت سرعة الدوران يصبح العزم المقاوم أصغر من العزم الحركي فينشأ على محور المحرك عزم ديناميكي موجب $T_{dyn} = T - T_L > 0$ تبدأ تحت تأثيره سرعة المحرك بالتزداد حتى تصل إلى السرعة الأولية n_0 .

السؤال الثاني:(15 درجة)

يملك محرك تيار مستمر ذو تهييج تفرعي المواصفات الفنية التالية: $P_n = 20 \text{ hp}$, $U_n = 450 \text{ Volts}$, $\eta_n = 85\%$, $R_a = 0,25 \Omega$, $I_f = 2 \text{ A}$. يراد إنقاص سرعة هذا المحرك بمقدار 25% وذلك بوضع مقاومة على التسلسل مع مقاومة المترس. إذا علمت أن كل من تيار التهييج وعزم المحرك يبقى ثابتاً دون تغيير، فاحسب قيمة هذه المقاومة. (ملاحظة: $1 \text{ hp} = 746 \text{ W}$)

الحل:

$$P_{out} = 20 \times 746 = 14920 \text{ W}, \quad P_{in} = \frac{14920}{0,85} = 17550 \text{ W}$$

$$I_{in} = \frac{17550}{450} = 39 \text{ A} \Rightarrow I_{a1} = 39 - 2 = 37 \text{ A}$$

وبما أن عزم المحرك يبقى ثابتاً يكون $I_{a2} = I_{a1}$ وبالتالي فإن:

$$E_{b1} = 450 - (37 \times 0,25) = 440,8 \text{ V}$$

$$E_{b2} = 450 - (37R_t)$$

$$\begin{aligned} \frac{E_{b2}}{E_{b1}} &= \frac{n_2}{n_1} = 0,75 \Rightarrow \frac{450 - (37R_t)}{440,8} = 0,75 \\ \Rightarrow R_t &= 3,23 \Omega \Rightarrow R = R_t - R_a = 3,23 - 0,25 = 2,97 \Omega \end{aligned}$$

السؤال الثالث: (20 د توزع كالتالي: 10 د للطلب الأول + 5 د للطلب الثاني + 5 د للطلب الثالث)

- ١ - عند توزيع على فراغ :

$$P_{in} = \sum \Delta P = U \cdot I_0 = 200 \times 4 = 800 \text{ W} ; \quad I_f = \frac{U}{R_f} = \frac{200}{110} = 1,82 \text{ A}$$

$$I_{a0} = I_0 - I_f = 4 - 1,82 = 2,18 \text{ A} , \quad \Delta P_{ua0} = I_{a0}^2 \cdot R_a = 2,18^2 \cdot 0,6 = 2,85 \text{ W}$$

$$\Delta P_0 = (\Delta P_{uf} + \Delta P_{me} + \Delta P_f) = \sum \Delta P - \Delta P_{ua0} = 800 - 2,85 = 797,15 \text{ W}$$

عندما يدور مترافقاً : 8 KW

$$I_{in} = \frac{P_{in}}{U} = \frac{8000}{200} = 40 \text{ A} , \quad I_{a1} = 40 - 1,82 = 38,18 \text{ A}$$

$$\Delta P_{ua1} = I_{a1}^2 \cdot R_a = 38,18^2 \cdot 0,6 = 874,62 \text{ W} \Rightarrow \sum \Delta P = \Delta P_0 + \Delta P_{ua1} = 1674,77 \text{ W}$$

$$P_{out} = P_{in} - \sum \Delta P = 8000 - 1674,77 = 6325,23 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{6325,23}{8000} = 0,791$$

$$E_{b0} = U - I_{a0} \cdot R_a = 200 - (2,18 \times 0,6) = 198,69 \text{ V}$$

$$E_{b1} = U - I_{a1} \cdot R_a = 200 - (38,18 \times 0,6) = 177,1 \text{ V} \quad - 2$$

$$n_1 = n_0 \frac{E_{b1}}{E_{b0}} = 624 \text{ rpm}$$

$$T_a = T_{em} = \frac{P_a}{\omega} = \frac{E_a \cdot I_a}{\frac{2\pi n}{60}} = \frac{197,1 \times 38,18}{\frac{2\pi \times 624}{60}} = 103,5 \text{ N.m} \quad - 3$$

انتهى السلم

أ. د. م. طلال عساف